


# PWS series

RATIO : 50.75.100.150.200.250.300.400.500

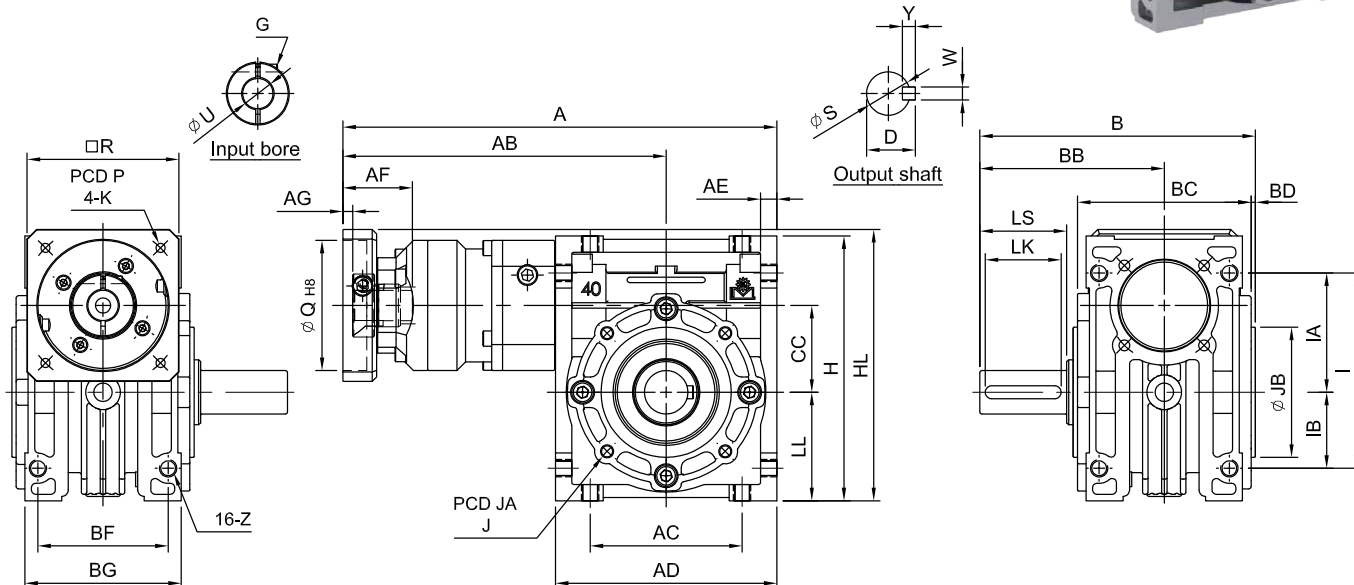

Code	A	AB	AC	AD	AE	AF	AG	B	BB	BC	BD	BF	BG	CC	LL	I	IA	IB	Z	H	Weight (kg)
30	169	129	55	80	6	26、30.5	5	99.5	67.5	60	2	45	58	30	40	72	45	27	M6	98	2
40	201	150	70	102	7.5	33	5.5	127	85	80	2	60	72	40	50	90	55	35	M8	122	3.6
50	227	167	80	120	8.5	33.5	6	150	100	94	3	70	85	50	60	105	65	40	M10	145	5.7
60	278	205	100	146	10	45.5	10	159	105	102	3	85	102	60	75	136	83	53	M10	180	9.1
70	303	218	120	170	12	45.5	10	187	125	118	3	90	110	70	85	150	90	60	M10	200	12.2

unit : mm

Code		30	40	50	60	70
OUTPUT SHAFT	S	16	20	25	25	30
	Y	5	6	7	7	7
	W	5	6	8	8	8
	D	18	22.5	28	28	33
	LS	35	40	50	50	60
	LK	30	35	45	45	55
	J	8-M6 x P1.0	12-M6 x P1.0	12-M6 x P1.0	12-M8 x P1.25	12-M10 x P1.5
	JA	65	77	95	120	140
MOTOR FLANGE & INPUT BORE	JB	55	60	70	80	90
	P	45、46、63、70	45、46、63、70	70、75、85	90、100、115、145	90、100、115、145
	K	M3、M4、M5	M3、M4、M5	M5、M6	M6、M8	M6、M8
	R	46、55、60	46、55、60	64、70、80	92、110、130	92、110、130
	G	M4 x P0.7	M4 x P0.7	M5 x P0.8	M5 x P0.8	M5 x P0.8
	Q	30、40、50	30、40、50	50、60、70	70、80、95、110	70、80、95、110
	U	8、11	8、14	14	19	19
	HL	100	122、125	145、150	181、190、200	181、190、200